



AlphaRiverTrackPilot – Kurzanleitung

Vorbereitung


1. Leitlinie im ECDIS oder am TrackPilot auswählen

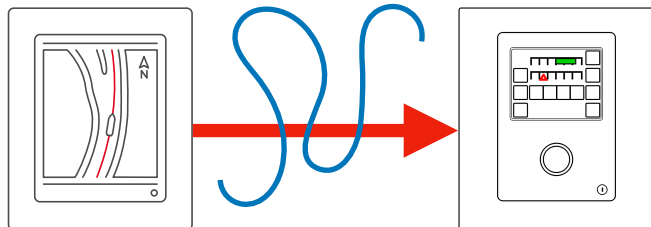

 2. Profil auswählen



3. Strömungsgeschwindigkeit und -richtung einstellen

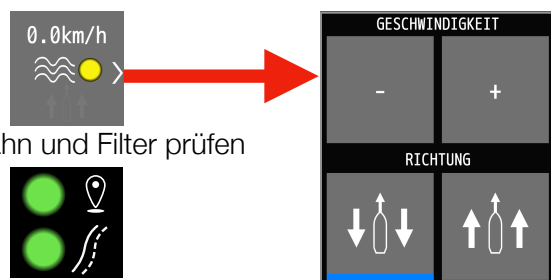

4. Bahn und Filter prüfen




5. Trackpilot einschalten

Bleibende Bahnabweichung

! Bleibende Bahnabweichung

! Strömungsgeschwindigkeit überprüfen

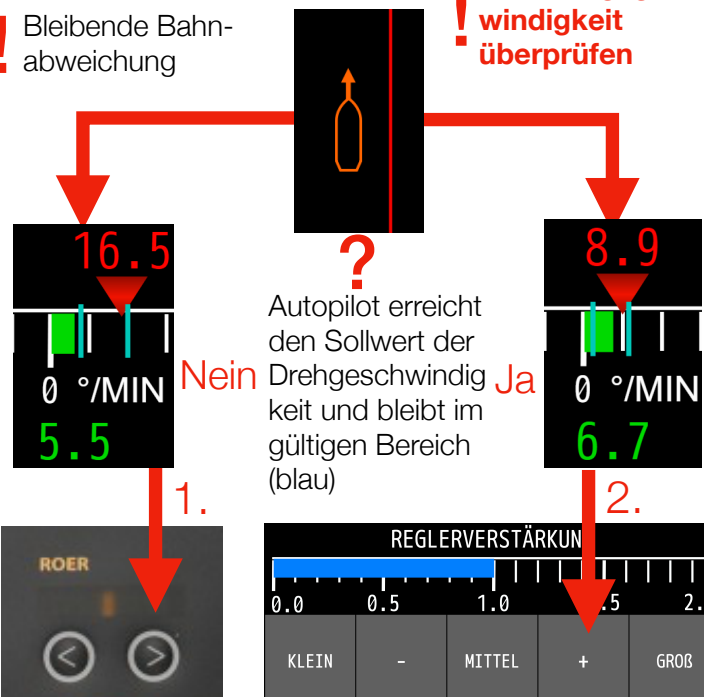



1. „Ruder“ am Autopilot erhöhen
2. „Reglerverstärkung“ am Trackpilot erhöhen
3. Wendeanzeiger-Signal überprüfen

Abweichung in Kurven


! Strömungsgeschwindigkeit überprüfen

Zu weit innen an der Kurve

Zu weit außen an der Kurve

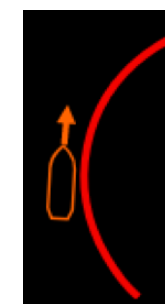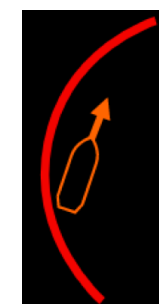

Driftverstärkung anpassen

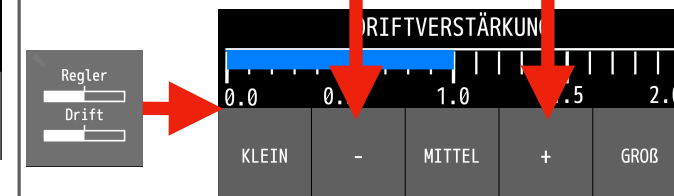


Für einige Minuten testen und gegebenenfalls weiter anpassen

Schwingungen

! Strömungsgeschwindigkeit überprüfen

! Schwingungen um die Leitlinie

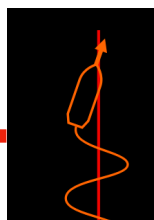

„Reglerverstärkung“ reduzieren



Sonstiges

Systemversion prüfen




Zugriff für Fernwartung öffnen




Trackpilot neustarten

Variante A)

Variante B)

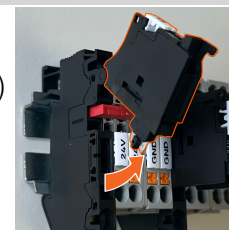

Wachalarm einstellen

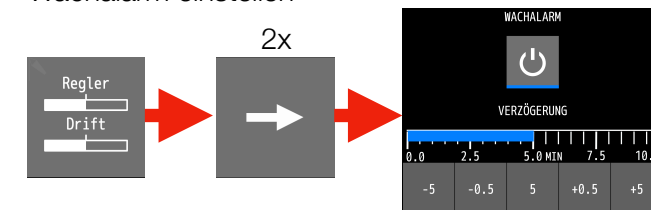

Download Bedienungsanleitung



ALPHATRON
Marine

powered by
argonics
an Alphon Marine company

AlphaRiverTrackPilot – Warnungen und Alarme

Name	Maßnahmen	Name	Maßnahmen
Abstand zum Track groß	• Prüfen, ob der Autopilot die Steuerbefehle erhält und umsetzt • Warnung zurücksetzen	Autopilot-Verbindung verloren: Steuerung übernehmen	• Sofort abschalten • Korrekte Funktion aller Geräte prüfen • Kontaktieren Sie den Kundendienst
AIS: Fehler – Kundendienst kontaktieren	• Starten Sie das AIS (neu). • Sollte die Warnung nicht von selbst verschwinden, kontaktieren Sie den Support.	E/A: Fehler – Kundendienst kontaktieren	• Sofort abschalten • Korrekte Funktion aller Geräte prüfen • Kontaktieren Sie den Kundendienst
AIS: Keine Daten empfangen	• TargetPilot aktiv? ➡ erhöhter Aufmerksamkeit • Fehlfunktion des AIS? ➡ unverzüglich TargetPilot deaktivieren	Ende des Tracks erreicht: Steuerung übernehmen	• Sofort abschalten • Neue Leitlinie auswählen oder manuell weiterfahren
ECDIS / Alphanon Display: Verbindung verloren	• Starten Sie das ECDIS (neu) / die Alphanon Bedieneinheit (neu). • Sollte die Warnung nicht von selbst verschwinden, kontaktieren Sie den Support.	Kollision steht bevor: Steuerung übernehmen	• Alarm bestätigen. Kann nur durch Deaktivieren des Trackpilots erfolgen • Manuell weiterfahren und Kollision vermeiden • Bei falscher Alarmierung die Einstellung der argoLaneWarning überprüfen
Ende des Sicherheitskorridors nah	• Neuen Sicherheitskorridor auswählen	Kurve zu eng: Steuerung übernehmen	• Alarm bestätigen. Kann nur durch Ausschalten der Bahnführung erfolgen • Leitlinie auf Fehler überprüfen und mögliche Knicke entfernen • Neue Leitlinie an den Trackpilot schicken und wieder einschalten • Vorgang ggfs. wiederholen
Ende des Tracks nah	• Neue Leitlinie wählen • Manuell weiterfahren	Position zu ungenau: Steuerung übernehmen	• Alarm bestätigen durch Deaktivieren der Bahnführung. • Warten, bis der „Filter“ in der Bedienoberfläche grün ist • Prüfen, ob die Schiffsposition und Lage im Kartendisplay mit der Realität übereinstimmt • Einschalten der Bahnführung • Erhöhte Aufmerksamkeit • Gegebenenfalls manuell weiterfahren
Geschwindigkeit gering: Strömung überprüfen	• Geschwindigkeit erhöhen oder manuell weiterfahren • Warnung zurücksetzen	Schleuse voraus: Steuerung übernehmen	• Alarm bestätigen. Kann nur durch Deaktivieren des TrackPilots erfolgen. • Manuell weiterfahren
Kein Internet – Kundendienst kontaktieren	• Starten Sie den argoRouter neu. • Besteht das Problem nach einer Stunde immer noch, dann kontaktieren Sie den Kundendienst.	System Fehler 001/002/003 - Kundendienst kontaktieren	• Sofort abschalten • Kontaktieren Sie den Kundendienst
GPS (2): Kein Heading empfangen	• Alarm bestätigen und korrekte Funktion des Trackpilots überwachen • Nach 10 Minuten weiterhin Fehler? ➡ Support kontaktieren, ggf. manuell weiterfahren	Track zu weit entfernt	• Sofort abschalten • Überprüfen, ob die richtige Leitlinie ausgewählt wurde • Neue Leitlinie auswählen oder manuell weiterfahren
GPS (2): Keine Geschwindigkeit empfangen	• Alarm bestätigen und korrekte Funktion des Trackpilots überwachen • Nach 10 Minuten weiterhin Fehler? ➡ Support kontaktieren, ggf manuell weiterfahren	Wachalarm: Steuerung übernehmen	• Trackpilot deaktivieren um den Alarm zu bestätigen. Danach kann der Trackpilot wieder aktiviert werden.
GPS (2): Keine Position empfangen	• Alarm bestätigen und korrekte Funktion des Trackpilots überwachen • Erhöhte Aufmerksamkeit • Abwarten, ob die Daten wieder empfangen werden, ggf. manuell weiterfahren • Warnung zurücksetzen	Ziel verloren: Steuerung übernehmen	• Alarm bestätigen. Kann nur durch Deaktivieren des Trackpilots erfolgen • Manuell weiterfahren und neues AIS-Ziel auswählen oder TargetPilot deaktivieren
Keine Wendegeschwindigkeit empfangen	• Kontrollieren Sie die korrekte Funktion aller Geräte. • Sollte diese Warnung nicht von selbst verschwinden, kontaktieren Sie den Support.	Ziel zu nah: Steuerung übernehmen	• Alarm bestätigen • Manuell weiterfahren und Abstand zum AIS-Ziel vergrößern oder TargetPilot deaktivieren
Kollision steht bevor	• Aktuelle Track verschieben • Warten, bis das Schiff die verschobene Linie erreicht hat	Zu große Ruderänderung: Steuerung übernehmen	• Alarm bestätigen durch Deaktivieren der Bahnführung • Prüfen, ob die Schiffsposition und Lage im Kartendisplay mit der Realität übereinstimmt • Einschalten der Bahnführung • Erhöhte Aufmerksamkeit • Gegebenenfalls manuell weiterfahren
Linke/Rechte Begrenzung überschritten	• Den Track verschieben, um den geplanten Pfad innerhalb des Sicherheitskorridors zu halten		
Position ungenau	• Warnung zurücksetzen		
Schleuse voraus	• Erhöhte Aufmerksamkeit ist geboten, ggf. Geschwindigkeit anpassen.		
Schleusenwarnung nicht verfügbar	• Kontaktieren Sie den Kundendienst.		
Spannung falsch angeschlossen	• Händler/Installateur kontaktieren		
Starke Querströmung erkannt	• Erhöhte Aufmerksamkeit		
Trackpilot abgeschaltet	• Trackpilot bei Bedarf wieder aktivieren und die korrekte Funktion aller Geräte überprüfen		
Wachalarm: Aktivität erforderlich	• Track verschieben oder einen beliebigen Knopf auf dem Touchdisplay drücken		
Ziel nah	• Geschwindigkeit reduzieren oder TargetPilot deaktivieren oder anderes Ziel auswählen		
Ziel verloren	• Erhöhte Aufmerksamkeit		