


Vorbereiding


1. Selecteer route in TrackPilot of ECDIS

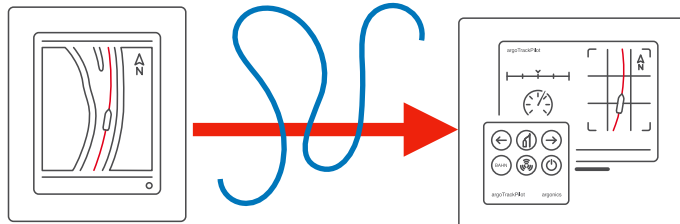

2. Selecteer profiel



3. Stroomsnelheid en -richting aanpassen

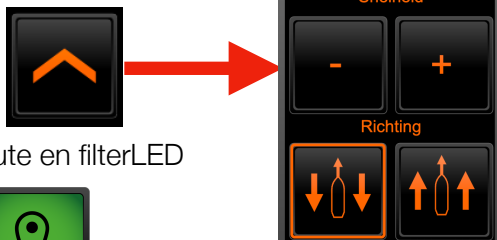


4. Controleer route en filterLED



5. Schakel argoTrackPilot in

Slingeren

! Aan het slingeren rond de richtlijn

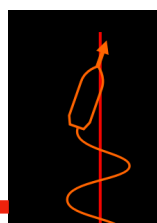


! Controleer de instellingen voor de stroomsnelheid



Test een paar minuten en stel zo nodig bij

Permanente afwijking van de route

! Permanente afwijking

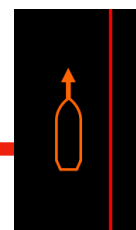


! Controleer de instellingen voor de stroomsnelheid



Nee

Autopilot bereikt het setpoint en blijft binnen het toegestane bereik (blauw)?

Ja

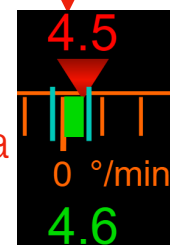


1. „Roerhoeveelheid“ verhogen
2. Verhoog de „Regelaar versterking“ in de instellingen
3. Controleer het Bochtaanwijzersignaal


Afwijking in bochten

! Controleer de instellingen voor de stroomsnelheid


Binnenbocht

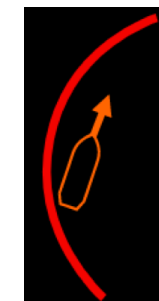

Buitenbocht

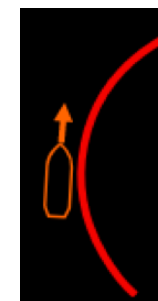

Drift versterking aanpassen

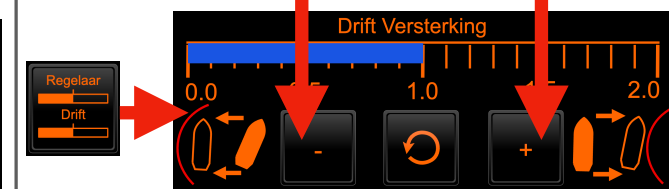


Test een paar minuten en stel zo nodig bij

Overige

Controleer de systeemversie



Open toegang voor externe ondersteuning

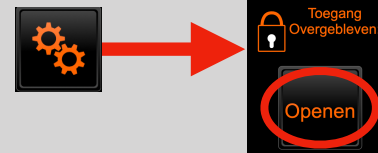


Herstart TrackPilot (en touchscreen)


Variant A)




Variante B)

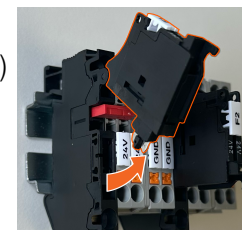

Stel stuurwacht alarm in

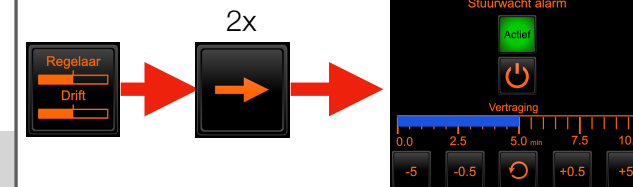

Gebruiksaanwijzing downloaden

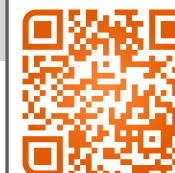

Klantenservice:
+49 711 25253721

argoTrackPilot – Waarschuwingen en alarmen

Naam	Actie	Naam	Actie
Afstand tot track groot	• Controleren of de TrackPilot de besturingscommando's ontvangt en uitvoert • Reset waarschuwing	Autopilot verbinding verloren: Controle overnemen	• Onmiddellijk uitschakelen • Controleer de goede werking van alle apparaten • Contacteer de klantenservice
AIS: Fout - Neem contact op met ondersteuning	• (Her-)Start de AIS • Als deze waarschuwing niet vanzelf verdwijnt, neem contact op met de helpdesk	Botsing op komst: Controle overnemen	• Alarm bevestigen door TrackPilot uit te schakelen • Blijf handmatig varen en voorkom een botsing • De instelling van de argoLaneWarning bij vals alarm controleren
AIS: Geen gegevens ontvangen	• TargetPilot actief? ➡ verhoogde aandacht • AIS storing? ➡ onmiddellijk uitschakelen TargetPilot	Doel te dichtbij: Controle overnemen	• Alarm bevestigen • Ga handmatig verder en vergroot de afstand tot het AIS-doel of deactiveer TargetPilot
Botsing op komst	• Verschuif de huidige track • Wachten tot het schip de verschoven lijn heeft bereikt	Doel verloren: Controle overnemen	• Alarm bevestigen door TrackPilot uit te schakelen • Ga handmatig verder en selecteer een nieuw AIS-doel of deactiveer TargetPilot
Doel dicht	• Verminder snelheid of deactiveer TargetPilot of selecteer een ander doel	Einde van de route bereikt: Controle overnemen	• Schakel onmiddellijk uit • Selecteer een nieuwe route of ga handmatig verder
Doel verloren	• Verhoog de aandacht en / of selecteer een ander doel	I/U: Fout - Neem contact op met ondersteuning	• Onmiddellijk uitschakelen • Controleer de goede werking van alle apparaten • Contacteer de helpdesk
ECDIS / Alphanon Display: Verbinding verloren	• (Her-)Start de ECDIS / het Alphanon bediendeel • Als deze waarschuwing niet vanzelf verdwijnt, neem contact op met de helpdesk	Positie onbruikbaar: Controle overnemen	• Bevestig het alarm door over te schakelen op handmatige besturing • Wacht tot de status van de TrackPilot terugkeert naar "GEREED" • Controleer in ECDIS of de positie van het schip op de kaart en de werkelijkheid overeenkomen • TrackPilot inschakelen • Verhoog de aandacht
Einde van de route nadert	• Selecteer een nieuwe route • Ga handmatig verder	Roerwissel te groot: Controle overnemen	• Bevestig het alarm door over te schakelen op handmatige besturing • Wacht tot de status van de TrackPilot terugkeert naar "GEREED" • Controleer in ECDIS of de positie van het schip op de kaart en de werkelijkheid overeenkomen • TrackPilot inschakelen • Verhoog de aandacht
Einde van veiligheidscontour nadert	• Selectie nieuwe veiligheidscorridor	Sluis vooruit: Controle overnemen	• Alarm bevestigen. Kan alleen worden gedaan door de Trackpilot uit te schakelen. • Handmatig verdergaan.
Geen draaisnelheid ontvangen	• Controleer de correcte werking van alle apparaten. • Als deze waarschuwing niet vanzelf verdwijnt, neem contact op met de helpdesk	Stuurwacht: Controle overnemen	• Bevestig het alarm door over te schakelen op handmatige besturing • Activeer de TrackPilot-modus opnieuw
Geen internet – neem contact op met ondersteuning	• Start de argoRouter opnieuw op. • Blijft het probleem na één uur bestaan? Neem dan contact op met de klantenservice.	System Fout 001/002/003 - Neem contact op met ondersteuning	• Onmiddellijk uitschakelen • Contacteer de helpdesk
GPS (2): Geen positie ontvangen	• Waarschuwing bevestigen en de correcte werking van de TrackPilot controleren • Verhoog de aandacht • Wacht om te zien of er weer gegevens worden ontvangen, ga zo nodig handmatig verder • Reset waarschuwing	Te scherpe bocht: Controle overnemen	• Alarm bevestigen door TrackPilot uit te schakelen • Controleer de route op fouten (punten zeer dicht bij elkaar). • Kies een nieuwe route
GPS (2): Geen snelheid ontvangen	• Alarm bevestigen en correcte werking van de TrackPilot controleren • Fout nog steeds na 10 minuten? ➡ neem contact op met helpdesk, ga zo nodig handmatig verder	Track te ver weg	• Schakel onmiddellijk uit • Controleer of de juiste route is geselecteerd • Selecteer een nieuwe route of ga handmatig verder
GPS (2): Geen voorligging ontvangen	• Alarm bevestigen en correcte werking van de TrackPilot controleren • Fout nog steeds na 10 minuten? ➡ neem contact op met helpdesk, ga zo nodig handmatig verder		
Limiet links/rechts overschreden	• Verplaats de track om het geplande pad binnen de veiligheidscorridor te houden		
Positie onnauwkeurig	• Reset waarschuwing		
Sluis vooruit	• Verhoogde waakzaamheid is vereist; pas indien nodig de snelheid aan.		
Waarschuwing sluis niet beschikbaar	• Neem contact op met de klantenservice.		
Sterke kruisstroom gedetecteerd	• Verhoog de aandacht		
Stuurwacht: Activiteit vereist	• Verplaats de track of druk op een knop op het touch display		
Te lage vaarsnelheid	• Verhoog de snelheid of ga handmatig verder • Reset waarschuwing		
Trackpilot uitgeschakeld	• Activeer TrackPilot opnieuw indien nodig • Controleer de correcte werking van alle apparaten		
Voeding verkeerd aangesloten	• Neem contact op met dealer/installateur		